

2022年調査結果

TV調査記録表（管渠）

上流人孔番号	人孔深さ(m)	管頂深(m)					路線番号	工法	管径(mm)	路線延長(m)					下流人孔番号	人孔深さ(m)	管頂深(m)	写真帳目次
チュウ-4	16.73	11.48					中央幹線	シールド	φ 4750	610.190m					チュウ-3	15.54	10.79	A-1～A-6

調査方向

上流管口～下流管口付近 腐食B(A-1)

A-1

チュウ-4

チュウ-3

調査延長 575.22m

整理番号	異常内容	4分割	判定 ランク	備考	写真番号		整理番号	異常内容	4分割	判定 ランク	備考	写真番号	考察	
1	腐食		B	上流管口～下流管口付近	A-1									腐食Bが見られる為、計画的に補修を行うことが望ましいと考えます。その他は軽微な異常な為、終年変化の監視が望ましいと考えます。 ※簡易カメラ(KPRO F-type)にて調査実施の為、距離算出不可。 ※距離算出不可につき、異常位置図配置不可(写真番号A-1は除く)。
2	破損・クラック・浸入水		C・C・C		A-2									
3	クラック・浸入水		C・C		A-3									
4	クラック・浸入水		C・C		A-4									
5	クラック・浸入水		C・C		A-5									
6	クラック・浸入水		C・C		A-6									
				管口										

人孔占用位置	
(1)国道、都道 県道、その他 (2)歩道、私道 植樹帯 (3)宅地内 (4)上記以外	
該当番号	1 番
記事欄	
道路交通状況	
昼間	多い
夜間	少ない
生活環境状況	
住宅地	普通
工場	多数
畑地	なし
山林	なし
過去の補修状況	
なし	
DVD番号	7～8

記録表No.3